


ドリフトピン接合部

集成材 / カラマツ / E95-F270/180 × 180 / ドリフトピンφ 16・SS400 8本 (Plt9) / 円形

●姿図・寸法 (試験体記号 G3)

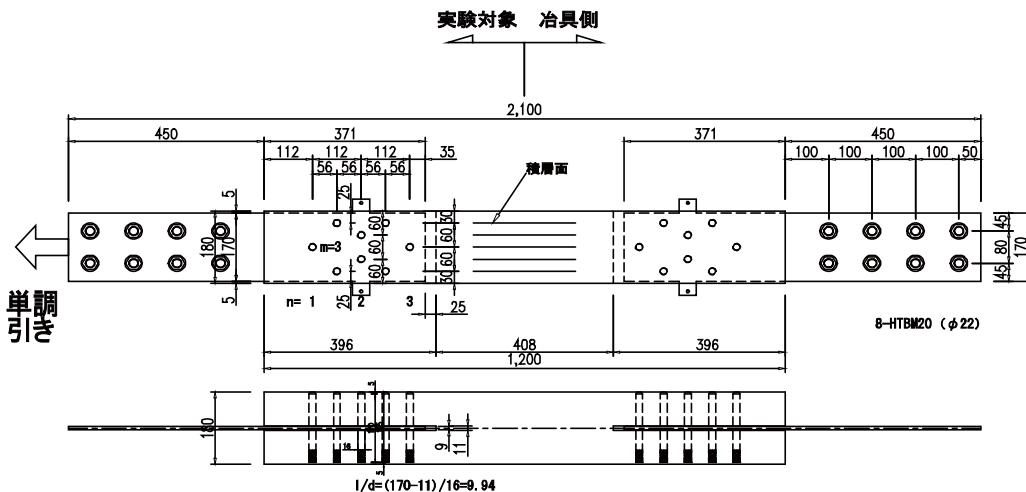

【使用材料】

部材 180mm × 180mm (カラマツ E95-F270)

鋼板 9mm (SS400)

接合具 ドリフトピンφ 16 (SS400) 8 本

木材孔φ 16, 鋼板孔φ 17.5

●適用条件

ドリフトピン本数を増やした場合、破壊モードが変化する可能性があり、単純に本数倍の性能が得られないでの注意が必要である。変形性能についても同様である。また、プレース端部に適用する際は構面の変形に伴う接合部の二次応力に対する配慮が必要になる。

●概要

集成材を用いたドリフトピン接合部。接合部は鋼板挿入型接合とし、木材と鋼板を緊結する接合具にはドリフトピンを用いている。接合具配置は円形とすることで、二次応力を抵抗することを期待した仕様である。しかし、改善千鳥配置のG1、改善千鳥配置 - 鋼板長孔G2に比べ終局変位が小さく、その効果は無かった。加力は引張：単調加力である。

●接合具 (メーカー、入手方法)

ドリフトピン

●問い合わせ先 URL

—

●理論式

—

●計算式

木規準及び木質構造接合部設計事例集 (事例集)、木質構造接合部設計マニュアル (マニュアル) から引用する。

- ・短期耐力 P_a : 木規準 p249
- ・終局耐力 P_{u0} : 木規準 p249
- ・すべり剛性 K_s (二面せん断 (鋼板挿入)、木材のヤング係数 E_0 は接合部配置から 8000N/mm^2 とする。):

ドリフトピン接合部

集成材 / カラマツ / E95-F270/180 × 180 / ドリフトピンφ 16・SS400 8本 (PLt9) / 円形

木規準 p232

- 先孔のクリアランスの補正：事例集 p28
- 割線すべり係数：マニュアル p268

●モデル化

モデル化の方法としては、以下の4つがある。

- 実験値から得られる接合部の剛性、耐力を適切にバネ置換し、要素モデルでモデル化する。
- 「木質構造設計規準・同解説」(木規準)を用いて得られる接合部の剛性、耐力を適切にバネ置換し、要素モデルでモデル化する。
- 実験値から得られる接合部の軸力-変形性能とヤング係数と断面性能から求まる母材の軸力-変形関係の直列バネを等価な部材に置換してモデル化する。
- 「木質構造設計規準・同解説」(木規準)を用いて得られる接合部の軸力-変形性能とヤング係数と断面性能から求まる母材の軸力-変形関係の直列バネを等価な部材に置換してモデル化する。

木規準でバネを計算する際(②または④の場合)に、接合具と先孔にクリアランスが存在する場合には、木規準の算定式による剛性係数を「木質構造接合部設計事例集」の(2.21)式により補正すること。

●特性値

	δ_v (mm)	P_u (kN)	K (kN/mm)	δ_u (mm)	$P_y_{-perfect}$ (kN)	2/3Pmax (kN)	P_a (kN)	P_{max} (kN)	初期遊び (mm)
初期遊び補正									
実験値(引張)	1.5	351	233.3	12.1	233	254	233	381	1.0
実験値(圧縮)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
初期遊び補正なし									
実験値(引張)	2.9	339	118.0	13.2	276	254	254	381	-
実験値(圧縮)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計算値(木規準)	1.6	245	150.6	12.9	-	-	164	-	-
計算値(実験値)	2.3	351	150.6	12.9	-	-	233	-	-


*1. 列について、 δ_v 特定変位、 P_u 終局耐力、K剛性(P_u/δ_v)、 δ_u 終局変位、 $P_y_{-perfect}$ 完全弾塑性評価による値、2/3Pmax最大耐力の2/3、 P_a 短期耐力($P_y_{-perfect}$ と2/3Pmaxの最小値)、 P_{max} 最大耐力

*2. 行について、実験値(引張)-引張加力の実験値、実験値(圧縮)-圧縮加力の実験値(繰り返しのみ)、計算値(木規準)-木規準の剛性及び接合部耐力と接合部実験の終局変位から導いた計算値、計算値(実験値)-木規準の剛性と接合部実験の終局耐力及び終局変位から導いた計算値(終局変位は初期遊び補正の δ_u に鋼板孔のクリアランス0.75mmを足した値)


ドリフトピン接合部

集成材 / カラマツ / E95-F270/180 × 180 / ドリフトピンφ 16・SS400 8本 (Plt9) / 円形

●荷重変形

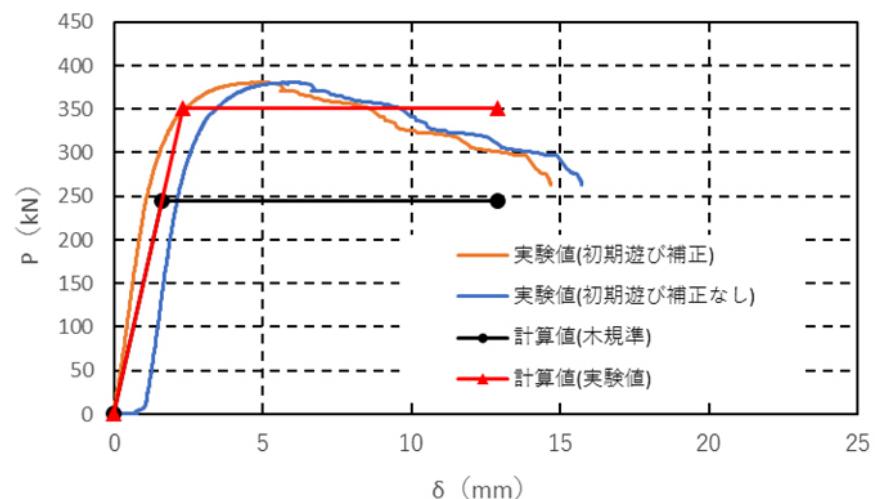

●破壊性状

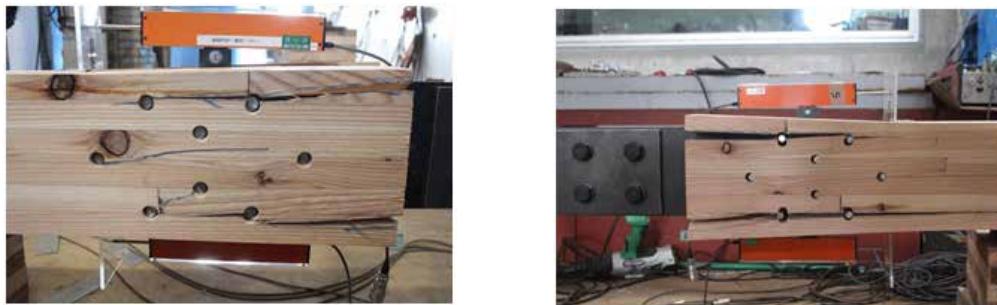

縁側の列に割れが生じ、もう一方の縁側の列に割れが生じた時点で荷重が低下した。中央にある 4 本のドリフトピンの近くにはあまり割れはみられなかった。

(2018.8)